

1. Wagen reagiert nicht auf die werkseitige Adresse 3

Bei einzelnen Einheitsabteilwagen, Packwagen oder Bauzugwagen kann es vorkommen, dass ab Werk versehentlich eine andere Digitaladresse eingestellt ist als vorgesehen.

Dieses Problem lässt sich durch einen **Werksreset** beheben.

Stellen Sie den Wagen hierzu auf ein Programmiergleis und programmieren Sie mit Ihrer Digitalzentrale:

CV 8 = 8

Dadurch wird der Decoder auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgesetzt. Anschließend sollte der Wagen wieder über die werkseitig vorgesehene Adresse **3** ansprechbar sein.

2. Deaktivieren von RailCom+

Bei allen Wagen ist ab Werk RailCom+ aktiviert. Hiermit erfolgt auf geeigneten Zentralen eine automatische Anmeldung. Dies kann allerdings zur Folge haben, dass im Falle einer bereits in der Zentrale angelegten Adresse ihr Wagen automatisch von dieser eine neue Adresse zugewiesen bekommt. Wenn Sie dieses deaktivieren wollen, so programmieren Sie mit Ihrer Digitalzentrale:

CV 28 = 3

Wichtig! Deaktivieren Sie RailCom+ unbedingt erst nach einem Werksreset.